



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TIÊM TRẠ KHÔNG TRẠ HỨT

KIỂM TRẠ KHÔNG TRẠ HỨT

Phương pháp thẩm thấu

TCVN 4617-88

Hà Nội

Cơ quan thẩm soạn: Trung tâm Tiêu chuẩn-Đo lường -
Chất lượng -Khu vực I
Tổng cục Tiêu chuẩn-Đo lường -
Chất lượng

Giám đốc: Nguyễn Ngọc Duyệt PGS
Phó nhiệm đề tài: Nguyễn Đức Siêu

Cơ quan đề nghị ban hành và trình duyệt:

Tổng cục Tiêu chuẩn-Đo lường-Chất lượng
Phó Tổng cục trưởng: Hoàng Mạnh Tuấn

Cơ quan xét duyệt và ban hành:

Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước
Phó chủ nhiệm: Đoàn Phương, Phó tiến sĩ

Quyết định ban hành số 350/QĐ ngày 06 tháng 09 năm
1988

KIỂM TRA KHỐI LƯỢNG PHÍM HỘP Phương pháp: thâm thấu Контроль неразрушающий Капиллярные методы.	kiểm tra kiểm tra Nondestructive testing - capillary methods
---	--

Tiêu chuẩn này quy định kỹ thuật kiểm tra bằng phương pháp thâm thấu để phát hiện khuyết tật bề mặt sản phẩm未成形, rõ của các blemish phẩm và sản phẩm kim loại và vật kim loại.

1. QUY ĐỊNH CHUNG

1.1. Phương pháp thâm thấu có thể trên sự phản ứng với ánh sáng chì thi vào khe hở khuyết tật, sau đó khi phè chát lên bề mặt vật kiểm, vật khuyết tật sẽ hiện ra.

1.2. Phương pháp thâm thấu cho phép phát hiện các khuyết tật trên bề mặt được mực sơn hoặc vật kiểm, với điều kiện khuyết tật phải hở miếng trên bề mặt vật kiểm và không bị che lấp bởi các chất khác. Độ sâu của khuyết tật phải non nhiều so với bề rộng của miếng sơn để gây ra hiện tượng mao dẫn chất kiểm.

1.3. Phương pháp thâm thấu cũng được áp dụng để kiểm tra các đối tượng chế tạo bằng vật liệu sắt từ khố dộ ti thâm hoặc hình dạng và nơi xuất hiện khuyết tật không cho phép kiểm tra bằng phương pháp bột sét.

1.4. Phương pháp thâm thấu có thể áp dụng cho các sản phẩm có hình dạng phức tạp, có thể xác định vị trí độ ti và hướng phát triển của khuyết tật. Khi tiến hành kiểm tra có thể kết hợp đồng thời phương pháp thâm thấu với các phương pháp khác.

2. PHƯƠNG TIỆN KIỂM TRA

2.1. Chất kiểm bao gồm: Chất thâm thấu, chất làm sẹc

hoặc chất khử, chất hiện. Khi chọn thành phần hỗn hợp chất thử phải xem xét yêu cầu kỹ thuật của vật kiềm, đặc điểm và điều kiện kiểm tra. Thành phần chất kiềm không được làm ảnh hưởng đến chất lượng bề mặt vật kiềm.

2.1.1. Có thể sử dụng chất thám thấu ở dạng dung dịch hoặc sáp huyền phù. Đặc điểm chỉ thị màu của chất thám thấu có thể cho vết hiện không màu, có màu hoặc huỳnh quang.

2.1.2. Chất làm sạch và chất khử tác động đối với chất thám màu theo phương pháp hòa tan hoặc nhu туong hóa.

2.1.3. Chất hiện có thể ở dạng bột, thè huyền phù, son màu hoặc băng dán có dính chất hiện.

2.2. Để kiểm tra khuyết tật bằng phương pháp thám thấu, có thể sử dụng các máy vạn năng hoặc máy chuyên dùng. Máy chuyên dùng phải được chế tạo theo yêu cầu kỹ thuật riêng của từng đối tượng cụ thể. Để tạo điều kiện thuận lợi cho việc phát hiện khuyết tật, có thể sử dụng kính lúp, kính hiển vi hoặc gương. Hệ thống chiếu sáng phải được đảm bảo theo đúng yêu cầu kỹ thuật qui định trong tiêu chuẩn này.

3. KỸ THUẬT KIỂM TRA

3.1. Phương pháp thám thấu được tiến hành theo các bước:

- Chuẩn bị vật kiềm;
- Phù chẩn thám thấu lên bề mặt vật kiềm;
- Làm sạch hoặc khử chất thám thấu thừa dạng trên bề mặt vật kiềm;
- Làm khô mặt vật kiềm;
- Phù chất hiện;
- Phát hiện khuyết tật và ghi nhận kết quả;
- Làm sạch lần cuối

3.2. Điều kiện kiểm tra như: Thời gian, nhiệt độ, áp lực được chọn phụ thuộc vào cấp độ nhạy cần đạt được, đặc điểm của cuội kiềm, loại khuyết tật cần phát hiện và phương pháp kiểm tra.

3.3. Chuẩn bị vật kiềm

3.3.1. Bề mặt vật kiềm phải sạch, không có các bụi bẩn, dầu mỡ, sơn, lớp mạ lèm cản trở việc thâm thấu chất kiềm vào miệng khuyết tật. Có thể áp dụng một trong các phương pháp sau đây để làm sạch bề mặt vật kiềm :

- Phương pháp cơ học: Làm sạch vật kiềm bằng cát, bàn chải bột nhám v.v... Nếu thấy cần thiết có thể dùng các phương pháp gia công cơ khác ;

- Phương pháp bốc hơi: Làm sạch vật kiềm bằng hơi của các dung môi hữu cơ ;

- Phương pháp hòa tan : Làm sạch vật kiềm bằng thiết bị rửa công nghiệp hoặc các dung môi dễ bay hơi ;

- Phương pháp hóa học : Làm sạch vật kiềm bằng dung dịch hóa chất;

- Phương pháp điện hóa: Làm sạch vật kiềm bằng dung dịch hóa chất kết hợp với tác động của dòng điện ;

- Phương pháp siêu âm : Làm sạch vật kiềm bằng nước rửa hoặc dung dịch hóa chất có kết hợp với dao động siêu âm;

- Phương pháp nhiệt : Làm sạch vật kiềm bằng cách nung nóng vật kiềm tới nhiệt độ đủ làm cháy chất bẩn nhưng không làm ảnh hưởng tới cấu trúc vật liệu và oxy hóa bề mặt vật kiềm.

3.3.2. Dựa vào tài liệu kỹ thuật qui định yêu cầu kỹ thuật về kiềm tra sản phẩm để chọn phương pháp làm sạch . Khi cần kiềm tra với độ nhạy cao, nên áp dụng phương pháp hóa học, phương pháp điện hóa, phương pháp siêu âm.

3.3.3. Khi kiềm tra khuyết tật xuyên suốt thành ống dẫn, bình chứa hình cầu hoặc các đối tượng tương tự có chứa chất khí hoặc chất lỏng đang nén ở áp suất nhất định thì cần phải thải hết chất chứa ra khỏi bình. Trong trường hợp này

nếu có tồn tại ứng suất dư trên bề mặt vật kiềm, miệng khuyết tật có thể bị nổ đi thì phải có biện pháp thích hợp khi ứng suất đó trước khi tiến hành kiềm tra.

3.3.4. Sau khi bề mặt vật kiềm đã được làm sạch cẩn thận, phải tiến hành làm khô bề mặt để đảm bảo miệng khuyết tật không bị động nước rửa hoặc các chất khác đã được sử dụng trong khâu làm sạch.

3.4. Phù chất thâm thấu

3.4.1. Chất thâm thấu được phủ trực tiếp lên bề mặt vật kiềm bằng phương pháp phun, quét, dỗ tràn lên bề mặt hoặc nhúng toàn bộ vật kiềm vào bình chứa chất thâm thấu. phải đảm bảo cho bề mặt vật kiềm luôn uốn trong suốt quá trình thâm thấu. Nếu trong thời gian thâm thấu, chất lỏng thâm thấu bị khô thì phải kịp thời bổ sung thêm.

3.4.2. Khi tìm những khuyết tật xuyên suốt thành ống, bình chứa hoặc các đối tượng tương tự, cho phép phủ chất thâm thấu lên bề mặt bên trong, sau đó phủ chất hiện lên bề mặt bên ngoài thành ống hoặc bình chứa đó.

3.4.3. Có thể áp dụng một hoặc kết hợp các phương pháp sau đây để thâm thấu chất lỏng thâm thấu vào sâu trong khuyết tật :

- Phương pháp thâm thấu: Chất thâm thấu tự ngấm vào miệng khuyết tật và lấp đầy chúng sau một thời gian thâm thấu nhất định ;

- Phương pháp chôn không : Chất thâm thấu lấp đầy miệng khuyết tật khi ép suất tại miệng khuyết tật được giảm xuống thấp hơn áp suất khí quyển ;

- Phương pháp nén: Chất thâm thấu được nén vào miệng khuyết tật ở áp suất thích hợp để quá trình thâm thấu diễn ra nhanh hơn ;

- Phương pháp siêu âm: Do tác động của dao động siêu âm chất thám thấu dễ dàng xâm nhập vào khuyết tật hơn, nết là đối với khuyết tật nhỏ ;

- Phương pháp biến dạng: Dùng dao động cơ học ở số âm tần hay tác động biến dạng tĩnh để làm cho khuyết tật lớn hơn lúc bình thường giúp cho việc thám thấu tai lợi hơn .

3.4.4. Nhiệt độ của vật kiềm và chất kiềm được quy định cụ thể trong các tài liệu kỹ thuật của chất kiềm do sở sản xuất cung cấp. Trong thực tế nhiệt độ vật kiềm không thấp hơn 5°C và không cao hơn 50°C .

3.4.5. Thời gian thám thấu phụ thuộc vào đặc tính của chất kiềm, nhiệt độ, vật liệu của vật kiềm và đặc tính của khuyết tật cần phát hiện. Nếu thời gian thám thấu không có quy định cụ thể trong tài liệu kỹ thuật của sản phẩm tài thè chọn qua thử nghiệm từ 5 phút đến 30 phút.

3.5. Làm sạch hoặc khử chất thám thấu thừa

3.5.1. Chất thám thấu thừa động lại trên bề mặt vật kiềm phải được làm sạch hoặc khử hoàn toàn, chỉ để lại chất thám thấu đã ngâm và động lại trong khuyết tật. quá trình làm sạch hoặc khử được tiến hành phụ thuộc vào chất thám thấu đã được sử dụng.

3.5.2. Có thể áp dụng các phương pháp sau đây để làm sạch hoặc khử chất thám thấu thừa :

- Dùng để sạch hoặc giếc có tẩm chất tẩy rửa để làm sạch chất thám thấu thừa ;

- Dùng nước rửa hoặc chất tẩy rửa để rửa sạch chất thám thấu thừa ;

- Dùng cát hoặc mùn cưa phun lên bề mặt vật kiềm ;

- Dùng chất khử để khử màu hoặc sắc phát quang của chất thám thấu .

3.5.3. Khi dùng dung môi để tẩy rửa chất thâm thấu thừa, nên rửa trước bằng nước hoặc lau qua bằng giấy sạch. Chất dung môi được chọn tùy thuộc vào chất thâm thấu. Có thể dùng nước phun lên bề mặt vật kiềm, nhưng dòng phun không được quá mạnh. Nếu dùng nước nóng thì nhiệt độ nước không được vượt quá 50°C .

3.6. Làm khô bề mặt vật kiềm.

Sau khi đã khu hoán toàn chất thâm thấu đang trên vật, phải tiến hành sấy khô bề mặt càng nhanh càng tốt sao cho chất thâm thấu đã ngấm vào khuyết tật không bị khô. có thể lau khô bằng giấy sạch, phơi vật kiềm ở nhiệt độ môi trường, sấy ở nhiệt độ không quá 50°C hoặc dùng khí nén đã lọc dầu khôi lên bề mặt. Nếu dùng chất hiện uốt để hiện khuyết tật thì không cần làm khô bề mặt.

3.7. Phù chất hiện

3.7.1. Phù chất hiện lên bề mặt vật kiềm thành một lớp mỏng. Tùy theo loại chất kiềm để chọn phương pháp phù bết hiện cho phù hợp như : phun, quét, đồ tràn hoặc nhúng vật kiềm vào bề chúa chất hiện .. Nếu chất hiện ở dạng bột và có thể rắc đều lên mặt vật kiềm. Cũng có thể dùng băng hình có dính chất hiện để dán lên vật kiềm.

3.7.2. Sau khi phù chất hiện phải chờ cho tới khi dầu ít khuyết tật hiện rõ trên mặt vật kiềm. Thời gian hiện mỏng dài hơn hoặc bằng thời gian thâm thấu, có thể dùng các phương pháp sau đây để hỗ trợ nhanh quá trình hiện vết khuyết tật :

- Sấy vật kiềm ở nhiệt độ nhất định ;
- Tạo chân không trên bề mặt vật kiềm ;
- Tạo dao động cơ học.

3.8. Quan sát mặt vật kiềm

3.8.1. Sau khi kết thúc thời gian hiện khuyết tật, để tiến hành quan sát kỹ bằng mắt thường để tìm vết khuyết tật. Cho phép sử dụng những dụng cụ chiếu sáng phim, kính lúp, kính hiển vi để quan sát. Đường kính, độ dày và độ sâu của vết hiện khuyết tật chỉ thể hiện đặc trưng riêng khuyết tật chứ không biểu thị độ sâu của khuyết tật.

3.8.2. Cấp độ nhạy của phương pháp quy định ở Tabel 1, được xác định phụ thuộc vào kích thước nhỏ nhất của riêng khuyết tật:

Bảng 1

Cấp độ nhạy	Kích thước nhỏ nhất của riêng khuyết tật, mm
I	Khô hơn 0,001
II	Từ 0,001 đến 0,01
III	Từ 0,011 đến 0,10
IV	Từ 0,101 đến 0,50

Trong trường hợp cần thiết để kiểm tra độ nhạy, kích thước của khuyết tật có thể kiểm tra chính xác bằng kính hiển vi kim trong hoặc các phương pháp khác.

3.8.3. Để xác định cấp độ nhạy, phải tiến hành thử nghiệm trong điều kiện nhiệt độ, độ ẩm và tốc độ gió chuẩn. Chất lượng bề mặt độ sẹo của vật kiểm và điều kiện thử nghiệm phải như nhau trong suốt quá trình thử nghiệm như một loại khuyết tật cụ thể.

3.8.4. Khi cuộn trên giấy kẽm chỉ số độ dày khuyết tật quang

có thể quan sát vật kiêm dưới ánh sáng ban ngày hoặc đèn điện. Nếu chiếu sáng bằng bóng điện thì ngoài bóng đèn chiếu sáng cho cả phòng phải trang bị thêm đèn chiếu sáng ngay tại vị trí làm việc. Trừ trường hợp điều kiện thực sự không cho phép, có thể quan sát vật kiêm dưới ánh sáng đèn chung cho cả phòng, nhưng phải đủ sáng. Không cho phép quan sát trong điều kiện không đủ độ sáng. Không được phép dùng đèn khí cao áp để chiếu sáng. Đèn nguồn chiếu sáng không bị nhấp nháy có thể dùng hai hoặc bốn đèn mắc vào hai pha điện khác nhau. Nếu chỉ dùng một đèn huỳnh quang để chiếu sáng, phải cắm đèn qua bộ đồi tần số để tăng tần số nguồn điện.

3.8.5. Khi kiểm tra bằng chất thám thấu chí thị huỳnh quang, nguồn sáng huỳnh quang có bước sóng trong phạm vi từ 315 mm đến 400 mm và có độ rọi do tại điểm kiểm tra không nhỏ hơn $500\text{UW}/\text{cm}^2$. Chỉ bắt đầu quan sát khi mắt người quan sát đã có đủ thời gian thích nghi với nguồn sáng mới, thường ít nhất sau 5 phút.

3.8.6. Khi dùng các nguồn chiếu sáng thông thường (ánh sáng tự nhiên, bóng đèn v.v...), cường độ ánh sáng do tại điểm quan sát không nhỏ hơn 500 lux.

3.8.7. Các nguồn sáng phải đặt sao cho không chiếu trực tiếp hoặc phản xạ làm chói mắt người quan sát. Nếu nguồn sáng là huỳnh quang, không được chiếu thẳng vào vùng quan sát hoặc mắt người quan sát. Cường độ do tại điểm quan sát không vượt quá 30 lux.

3.9. Làm sạch lần cuối: Sau khi kiểm tra phải tiến hành làm sạch hết chất hiện và chất thám thấu trên mặt vật kiêm. Có thể dùng giẻ lau sạch, rửa bằng nước hoặc dung môi hữu cơ, phun cát hoặc mùn cưa, nung nóng vật kiêm đến nhiệt độ làm cháy chất hiện, bóc băng dính, rửa bằng siêu âm hoặc bằng phương pháp điện hóa. Sau khi rửa sạch phải phơi khô

hoặc bối rối bảo vệ chống trả trong những trường hợp cần thi

4. KIỂM TRA LẠI

Nếu thấy kết quả kiểm tra lần đầu còn nghi ngờ thì phải tiến hành kiểm tra lại. Việc kiểm tra lại phải bút đã từ điều 3.3 của tiêu chuẩn này.

5. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ VÀ GHI KẾT QUẢ

5.1. Chủng loại, độ lớn, hướng phát triển của khuyết tật cho phép và không cho phép được quy định cụ thể trong các văn bản kỹ thuật của từng sản phẩm.

5.2. Trong phiếu kết quả phải nêu rõ tên gọi, kích thước, vật liệu của vật kiềm, phương pháp kiểm tra đã sử dụng, ký hiệu chất kiềm đã sử dụng, thông kê đầy đủ khuyết tật đã được phát hiện, các dụng cụ sử dụng để tra và sau cùng là đánh giá mức độ khuyết tật theo quy định trong các tài liệu kỹ thuật của

6. YÊU CẦU VỀ AN TOÀN

6.1. Yêu cầu về an toàn thiết bị

6.2. Yêu cầu về an toàn điện theo TCVN 3000-74

6.3. Yêu cầu về chiếu sáng vị trí làm việc theo TCVN 2063-77

6.4. Yêu cầu về quần áo bảo hộ lao động theo TCVN 1600-74

6.5. Yêu cầu về phương tiện bảo vệ tay người kiểm tra theo TCVN 1841 - 76

6.6. Yêu cầu về các phương tiện bảo vệ mắt người quan sát vật kiềm bằng nguồn sáng huỳnh quang, kính bảo vệ phải hấp thụ được các tia bức xạ có bước sóng ngắn hơn 400 mm.

PHỤ LỤC của TCVN 4617-88
Một số chất kiềm thường dùng

		Cấp độ	Nhiệt độ	Chất thèm thấu	Chất hiện	Chất rửa	
		nhạy kiềm	Tỷ lệ %	Tỷ lệ %	Tỷ lệ %	Tỷ lệ %	
		! !	! !	! !	! !	! !	! !
		! !	! !	! !	! !	! !	! !
Chất kiềm chì thi huỳnh quang							
III		Dầu máy bay	15	MgO hoặc MgCO ₃ hoặc CaCO ₃	Nước	100	
I		Dầu hỏa	85		Chất nhũ		
I				100	hóa OPI10	10g/l	
Chất kiềm chì thi màu							
I		Dầu thông	60	Cồn étylic	50	Nước	80
I		Xăng	30	Nước	50	Chất nhũ	
I		Dầu biển	10	Cao lanh	1350g/l	hóa OPI10	20
Chất kiềm chì thi màu - huỳnh quang							
II		Dầu hỏa	50	Cồn étylic	100	Cồn étylic	100
II		Dầu thông	50	MgO	150g/l		
II		Phàm dò	15g/l	Chất nhũ	15g/l		
II				hóa OPI10			
II				Dầu sét	140g/l		
Chất kiềm chì thi màu - huỳnh quang							
II		Cồn étylic	90	Sơn men	1	Cồn étylic	80
II		Chất nhũ	1	nitro	30	Chất nhũ	1
II		hóa OPI10	10	Acêton	40	hóa OPI10	20
II		Rôdamin	130g/l	Colodion	30		